

Ficha Técnica



The United States of America:
by Peter Kwasny Inc.
62-64 Enter Lane
Islandia, NY 11749

Distributed in

Canada:
Peter Kwasny Spraypaint Canada Inc.
40 University Avenue, Suite 904
Toronto, ON. M5J 1T1

Toll free North America
Phone: 1-844-426-6330 / Fax: 1-866-226-6434
order@kwasny.us / service@kwasny.us
www.spraymax.com

SprayMax®

2K Barniz transparente de alto brillo glamour

335 g NET WT. 11.8 oz

Art. Nr. 3680061



Producto

Descripción/ Propósito

Capa transparente de 2K con muy alta resistencia química, a la gasolina y a la intemperie para un sellado de alta calidad y a largo plazo de trabajos de reparación de pintura y trabajos nuevos de pintura en automóviles y motocicletas.

Propiedades

- Máxima resistencia a la abrasión y a rayones.
- Flujo muy suave
- Alto brillo duradero
- Muy buena capacidad de pulido
- Sin desviación de color
- Excelente superficie de pintura
- Adecuado incluso a temperaturas ambiente más altas.
- Ideal para grandes superficies.

Base de Material

Resinas acrílicas de dos componentes
Activador: isocianatos alifáticos

Nivel de brillo

Alto brillo
88 ± 4 unidades de brillo a un ángulo de medición de 20° en capas base completamente secas

Contenido de Sólidos

33.8 % en peso de la pintura diluida

EPA Categoría de Recubrimiento

Productos de recubrimientos transparentes (CCP)
Límite PWR 1.50

CARB Regla de Categoría de Recubrimiento en Aerosol

Recubrimiento de dos componentes (TCC)
Límite PWR 1.20

Superficie

Sistemas de capa base a base de solvente y agua, capas de pintura viejas secadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante (limpias y lijadas).

Aplicación

Medidas de protección




Usar equipo de protección personal (respirador/ guantes/gafas protectoras)
Para mas información, ver la ficha de seguridad.

Sacudir




Antes de activar, sacudir el bote a fondo por unos 2 minutos de cuando escuche las bolillas de mezclar.

Colocar el botón rojo

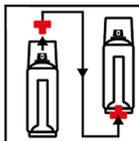


Remover el botón rojo de la tapa. Voltear el bote a 180 grados y colorar el boton rojo sobre el alfiler.

Presionar el boton rojo

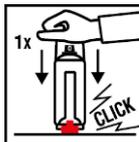


Voltear el bote y colocar en una superficie firme. Presionar aplicación óptima rojo sobre el alfiler con la palma de la mano hasta escuchar un clickdentro.

Sacudir

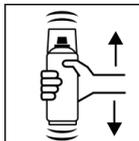


Despues de activar, sacudir nuevamente a fondo por 2 minutos, hasta escuchar las bolas de mezclar dentro del bote.

Pulverizar para probar

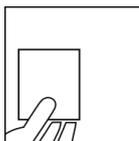


Después de agitar la lata, pruebe el rociado y verifique compatibilidad con la superficie y el color.

Distancia de pulverización

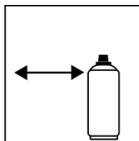


6 - 8 inches / 15 - 20 cm

Pases de pulverización

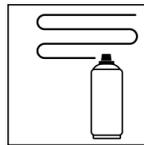

Espesor de la película seca 1.2 mil (30 µm)
(aproximadamente 1 - 2 aplicaciones de aerosol)

Tiempo de apagado

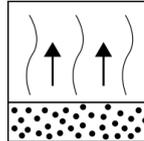


Inflamación entre capas:
aprox. 5 min / 68° F (20° C) entre cada capa de aerosol

Condición de procesamiento




Aplicación óptima en 64° F - 77° F (18° C - 25° C) y una humedad relativa de 40 - 60 %

Cobertura

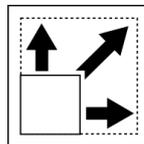

aprox. 5.4 - 8.1 pies cuadrados (0.5 - 0.75 m²) / aerosol con un espesor de película seca aprox. de 1.2 - 2.0 micrones (30 - 50 µm)

Secado

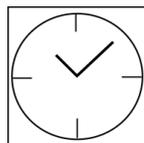


Secado no adherente del polvo: 12 min
Secado al tacto: 80 min
Muy seco: 12 h /68° F (20° C), 40 min. /140°F (60° C)
Listo para pulier: 24 h (la noche)

Los valores indicados se refieren a las condiciones de procesamiento mencionadas anteriormente. El nivel de sequedad se determina según DIN 53150.




IR Posible secar.
Respetar el manual técnico.

Pot life

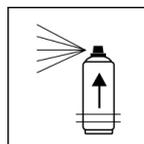

Aprox. 48 horas a una temperatura ambiente de 68° F (20° C) y una humedad relativa de aprox. 40 - 50 %. El tiempo de procesamiento depende de la temperatura ambiente. Las temperaturas más altas reducen la vida útil, las temperaturas más bajas la prolongan.


Terminar

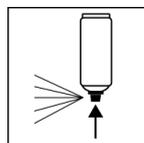

Después de pintar, voltear el bote y rociar hasta que la válvula quede libre de residuo.

Observaciones adicionales

Vida útil

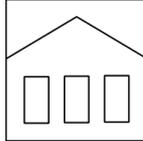

36 Meses (sin activar)

El periodo de uso se refiere a un bote sin usar el cual esta almacenado a una temperatura adecuada de 68° F / 20° C y humedad relativa a menos de 60%.

El bote debe ser almacenado y transportado en posicion vertical y en lugar seco en el cual este protegido contra químicos e influencia mecánica.

La informacion de seguridad en el bote y toda disposicion legal aplicable para el lugar de almacenamiento deben ser observados.

Disposición



El bote se de desechar completamente vacio y en un sistema de reciclaje. Los botes con material seco y duro se deben desechar de forma especial.

Nota

Solamente para uso profesional.

Identificación, ver ficha de datos de seguridad

El contenido en esta ficha técnica se proporciona de buena fe y se considera precisa a la fecha de entrada en vigencia aquí señalada. Se provee al usuario con información específica de aplicación sin comprometerse en ciertas propiedades. La información no es vinculante, no aceptamos responsabilidad por su integridad, completamiento y exactitud. No liberan al usuario de su deber a revisar lo apropiado de nuestro producto para un propósito previsto. Las precauciones deben ser imprimidas en la etiqueta. Ser respetada. Nuestras marcas y patentes son protegidos por el copyright. Todos los derechos reservados. Nosotros reservamos el derecho a actualizar o suplementar el contenido de la información sin notificar previamente.